


上手指南

测量电阻

1、将开尔文夹插入测量插座，旋紧固定螺帽。

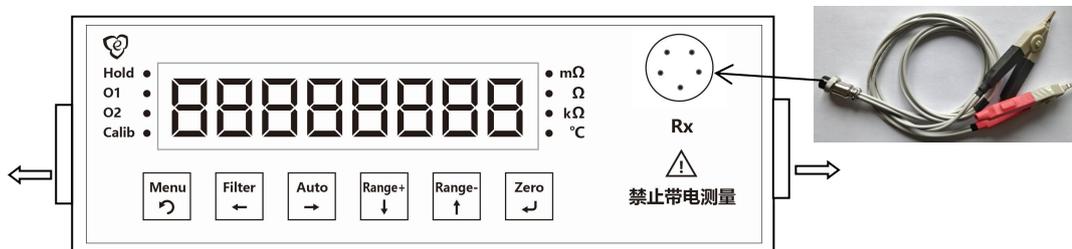

2、选择量程：


A) 按   切换到对应的测试量程，mΩ、Ω、kΩ 指示符中的一个亮。

或者

B) 直接按  键，当 Hold 指示符亮起，设备进入电阻自动量程切换模式。

测量温度

1、连接 4 线制 PT100 至测量插座，并旋紧固定螺帽。

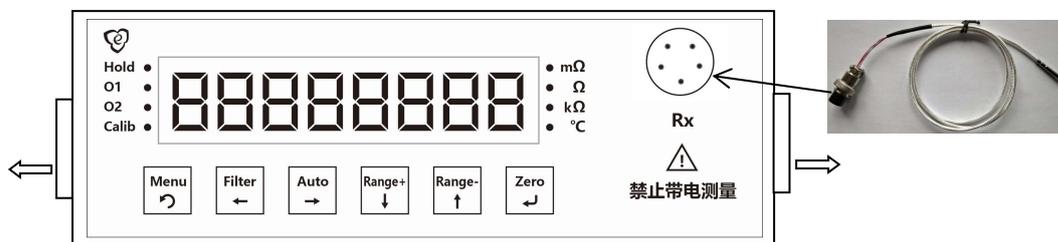

2、按  切换到一直到℃指示符亮。

置零

将开尔文夹红黑夹短接，等读数稳定后按 ，即可完成置零。

完整说明书请扫码：



设定测量速度

操作	显示	说明
测量状态下, 按  键	【sPd ***】	进入测量速度设置
按  或  键 选择每秒采样次数后 按  确认	【sPd ***】	切换 5、10、20 三种采样速度
测量状态	【*****】	设定完毕

按键功能说明

按键	主功能	菜单功能
	切换档位, 扩大测量范围/ 进入温度测量模式	闪烁位数字减 1 切换到上一个选项
	切换档位, 减小测量范围/ 退出温度测量模式	闪烁位数字加 1 切换到下一个选项
	当前测量量程数字归零	确认
	进入电阻档自动切换模式/ 退出电阻档自动切换模式	闪烁位右移 切换到下一个选项
	进入滤波设置菜单	闪烁位左移 切换到上一个选项
	进入参数设置菜单	退出菜单功能
 	进入高级滤波设置菜单	/
 	载入校准零点	/